

Руководство по эксплуатации



Мультиметр цифровой

 **RGK** **DM-40** 

Содержание

1. Техника безопасности	3
2. Комплект поставки	4
3. Назначение прибора	5
4. Особенности и преимущества	5
5. Международные электрические символы	5
6. Устройство прибора	6
6.1 Общее устройство	6
6.2 Дисплей	6
6.3 Кнопки управления и поворотный переключатель	8
7. Работа с прибором	9
7.1 Измерение напряжения переменного и постоянного тока	9
7.2 Измерение напряжения переменного тока с низким импедансом (LoZ)	11
7.3 Измерение сопротивления	12
7.4 Проверка целостности	13
7.5 Проверка диода	13
7.6 Измерение ёмкости	14
7.7 Измерение частоты и коэффициента заполнения	15
7.8 Измерение температуры	16
7.9 Измерение силы переменного и постоянного тока	17
7.10 Прочие функции прибора	19
8. Замена батареи и предохранителей	19
9. Технические характеристики	20
10. Гарантийные обязательства	26

ВНИМАНИЕ!

 Руководство по эксплуатации содержит сведения по безопасной работе и надлежащем обращении с прибором. Внимательно изучите Руководство прежде, чем использовать прибор.

 Нарушение или небрежное исполнение рекомендаций Руководства по эксплуатации может повлечь поломку прибора или причинение вреда здоровью пользователя.

1. Техника безопасности

- Неправильная эксплуатация прибора может привести к получению травм или смерти. Соблюдайте все меры предосторожности, изложенные в настоящей инструкции, а также все стандартные требования техники безопасности при работе с электрическими цепями.
- Перед использованием прибора осмотрите его. Не используйте прибор, если он имеет повреждения, или с него снят корпус (или его части). Убедитесь в отсутствии трещин и целостности пластика корпуса. Обратите внимание на изоляцию вокруг разъемов. Если корпус поврежден, прибор работает некорректно или на дисплее отсутствует изображение, прекратите использование и обратитесь в сервисный центр RGC.
- Убедитесь в том, что измерительные щупы не имеют повреждений изоляции или участков оголенного металла. Проверьте, нет ли в щупе обрывов. В случае обнаружения повреждения, перед использованием замените его на щуп той же модели или с такими же техническими характеристиками.
- При работе держите прибор рукой в пределах зоны с защитным покрытием, не касайтесь оголенного провода и разъемов, неиспользуемой входной клеммы или измеряемой цепи, когда прибор включен.
- Во избежание повреждения прибора поворотный переключатель должен быть заранее установлен в правильную позицию, переключение диапазона в процессе измерения не допускается.
- Когда на прибор подается напряжение DC выше 60 В или напряжение AC выше 30 В RMS, следует быть особенно осторожным, поскольку возникает опасность поражения электрическим током.
- Не подавайте на выводы прибора напряжение, превышающее максимально допустимое, указанное на корпусе. Если примерная величина напряжения заранее не известна, установите переключатель в позицию, соответствующую максимальному измеряемому напряжению, и постепенно уменьшайте диапазон значений, пока не получите удовлетворительного результата. Перед измерением сопротивления сети, ее целостности или проверкой диода измеряемые цепи должны быть

отключены, а все конденсаторы должны быть полностью разряжены для обеспечения точности измерения.

- Не работайте с прибором при снятой крышке батарейного отсека.
- Не открывайте корпус прибора, не пытайтесь ремонтировать или модифицировать прибор самостоятельно. Ремонт прибора должен производиться только квалифицированным специалистом сервисного центра RGK.
- Не храните и не используйте прибор в местах с повышенной температурой и влажностью, сильным электромагнитным полем, во взрывоопасных и огнеопасных средах.
- Запрещается использовать абразивы, кислоту или растворители для очистки прибора.

Прибор RGK DM-40 соответствует категории безопасности CAT III 600В.

К категории CAT III относятся установочное коммутационное оборудование и трехфазные двигатели, шины и питающие фидера на заводах, системы освещения в больших зданиях, щитовые распределительные устройства.

Категория тестовых проводов, в соответствии со стандартом IEC 61010-031 должна быть не хуже CAT III 600В и CAT IV 1000В.

Стандарты безопасности:

- CE (EMC, LVD, RoHS), GS, cTUVus
- EN 61326-1: 2013; EN 61326-2-2: 2013
- EN 61010-1: 2010; EN 61010-2-030: 2012; EN 61010-2-031: 2015
- UL 61010-1, 3-е изд., 2012
- CAN / CSA-C22.2 NO. 61010-1-12
- UL 61010-031, 2-е изд., 2017 CAN / CSA-C22.2 № 61010-031: 17 UL 61010-2-033, 1-е изд., 2014 г.
- CAN / CSA-C22.2 NO. 61010-2-033: 14
- CAT III 600 В, стандарт двойной изоляции, степень загрязнения II

2. Комплект поставки

При покупке прибора проверьте комплектацию:

Наименование	Количество
Мультиметр цифровой RGK DM-40	1 шт.
Кабель измерительный с пробниками	2 шт.
Чехол	1 шт.
Батарея питания 9 В	1 шт.
Термопара типа «К»	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

В случае, если вы обнаружите отсутствие или повреждение какой-либо принадлежности, свяжитесь с продавцом.

3. Назначение прибора

RGK DM-40 - это надежный и безопасный промышленный цифровой мультиметр, предназначенный для измерения силы тока и напряжения, сопротивления, проверки диодов, целостности сети, емкости, частоты, температуры и коэффициента заполнения. Прибор снабжен функцией фильтра нижних частот (LPF), измерения напряжения переменного тока с низким импедансом LoZ и относительных измерений REL.

4. Особенности и преимущества

Цифровой мультиметр RGK DM-40 - это надежный многофункциональный прибор, безопасный и удобный в работе.

- Защита пользователя при скачках напряжения до 6 кВ.
- Измерение истинного среднеквадратичного переменного напряжения/тока и нелинейного сигнала.
- Измерение температуры с разрешением до 0,1 °C.
- Пиковое значение переменного напряжения/измерения тока.
- Поддержка измерения до 600 В/20 А.

5. Международные электрические символы

	AC/DC (постоянный ток/переменный ток)
	Предупреждение
	Двойная изоляция
	Опасно! Высокое напряжение!
	Заземление
	Соответствует директивам Европейского Союза
	Протестировано и одобрено TUV Product Services
	Сертификация cTUVus

6. Устройство прибора

6.1 Общее устройство

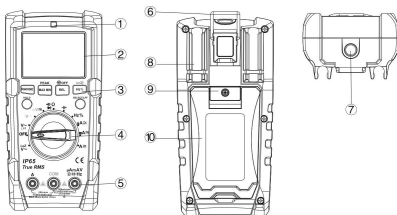


Рис. 1 Общее устройство

1. Датчик освещенности
2. Дисплей
3. Кнопки управления
4. Поворотный переключатель функций измерения
5. Гнезда подключения внешних датчиков.
6. Петля для подвеса
7. Фонарик рабочей подсветки
8. Крепления для тестовых проводов
9. Винт крышки батарейного отсека
10. Откидная подставка

6.2 Дисплей



Рис. 2 Дисплей

Символ	Значение
TRMS	Измерение истинного среднеквадратичного значения
	Фиксация данных
	Высокое напряжение
P-MAX/P-MIN	Пиковое значение
-	Отрицательное значение
AC/DC	Измерение переменного/постоянного тока
LoZ	Низкий импеданс, AC
	Индикатор заряда батареи
AUTO	Автоматический выбор диапазона
	Проверка диодов/измерение целостности сети
	LPF, фильтр низких частот
Ω, kΩ, MΩ	Единица сопротивления
Hz, kHz, MHz	Единица частоты
%	Единица коэффициента заполнения
mV, V	Единица напряжения
μA, mA, A	Единица измерения тока
nF, μF, mF	Единица емкости
$^{\circ}$C/$^{\circ}$F	Градусы Цельсия/Фаренгейта
BL	Подсветка
	Автоотключение
	Аналоговая шкала, 31 сегмент
	Результат измерения
	Измерение относительного значения

6.3 Кнопки управления и поворотный переключатель

Позиции поворотного переключателя

Позиция	Значение
LoZ V~	Измерение напряжения низкого импеданса
OFF	Выключение
V~, V $\approx$, mV $\approx$	Измерение напряжения (AC / DC)
Ω	Измерение сопротивления
	Проверка диода
	Измерение целостности
	Измерение емкости
Hz	Измерение частоты
%	Измерение коэффициента заполнения
°C/°F	Измерение температуры
μ A $\approx$ mA $\approx$ A $\approx$	Измерение переменного/постоянного тока
LPF V~	Измерение напряжения переменной частоты (фильтр нижних частот)

Кнопки управления

При нажатии кнопок раздается звуковой сигнал. Если вызываемая функция недоступна, сигнал раздается дважды.

Короткое нажатие на кнопку длится менее 2 секунд, длительное – более 2 секунд.

Кнопка RANGE. Переключает автоматический / ручной выбор диапазона измерения. Короткое нажатие на кнопку запускает ручной выбор, последующие нажатия позволят перемещаться между уровнями: от низшего к высшему до достижения максимума, затем от высшего к низшему. Длительное нажатие или поворот переключателя позволяют выйти из режима ручного выбора диапазона (только для V~, V $\approx$, Ω , Hz, μ A $\approx$, mA $\approx$, A $\approx$).

Кнопка MAX/MIN. Короткое нажатие позволяет увидеть на дисплее максимальное или минимальное значение измерения. Длительное нажатие или поворот переключателя позволяют выйти из данного режима (только для LOZ V~, LPF V~, V~, V $\approx$, mV $\approx$, Ω , μ A $\approx$, mA $\approx$, A $\approx$, °C/°F).

Длительное нажатие позволяет отобразить/отменить пиковые значения. Кратковременные нажатия переключают между значениями P-MAX, P-MIN (только для V~, mV~, μ A~, mA~, A~).

Кнопка REL. Короткое нажатие на данную кнопку запускает режим носительных измерений. Прибор сохранит текущее значение измерения, отображенное на дисплее, в качестве базового значения. Данные последующих измерений прибор станет сравнивать с базовым, отображая разницу на дисплее. Повторное нажатие отключит данный режим. Режим действует только для (LOZ V~, LPF V~, V~, V $\square$, mV $\square$, Ω , °C/°F (UT191T), μ A $\square$, mA $\square$, A $\square$).

При измерении емкости кнопка REL используется только для исключения значения остаточной емкости из результата измерения.

Длительное нажатие включает/выключает подсветку дисплея. При работающей подсветке на LCD-дисплее отображается BL.

Кнопка Hz %. В положении поворотного переключателя на делении Hz % нажмите кнопку для переключения между режимами измерения частоты и коэффициента заполнения.

При других положениях переключателя нажатие этой кнопки переключает режимы измерения частоты, коэффициента заполнения и текущим режимом (только для LOZ V~, LPF V~, V~, mV~, μ A~, mA~, A~).

Длительное нажатие этой кнопки включает и выключает фонарик рабочей подсветки.

Кнопка SELECT. Выбор функции (только в многофункциональных режимах измерений).

Длительное нажатие этой кнопки с включением прибора блокирует функцию автоотключения. Для активации автоотключения просто перезапустите прибор, не нажимая SELECT.

Кнопка HOLD. Коротко нажмите эту кнопку один раз, чтобы войти в режим фиксации данных измерения, на дисплее отобразится символ H. Нажмите еще раз, чтобы выйти из режима удержания данных измерения.

7. Работа с прибором

7.1 Измерение напряжения переменного и постоянного тока (см. рис. 3)

- 1) Установите переключатель в режим измерения напряжения (V~, V $\square$, mV~, mV $\square$, LPF V~) и нажмите кнопку SELECT
- 2) Вставьте красный измерительный провод в гнездо « μ AmAV $\square$ », а чёрный в гнездо «COM»
- 3) Подсоедините щупы к тестируемой сети и проведите измерения. На дисплее отображается истинное среднеквадратичное значение



- Не измеряйте напряжение выше, чем 600 В, это опасно для жизни и здоровья.

- Входной импеданс прибора около $10\text{ M}\Omega$, при измерении сети с большим импедансом возможны ошибки измерения. В большинстве случаев, если импеданс сети менее $10\text{ k}\Omega$, ошибку (около $\pm 0,1\%$) можно игнорировать.
- Входной импеданс постоянного тока величиной $mV \geq 1G\Omega$, и он не заглушает слабые сигналы, так что высокая точность измерений сохраняется. Когда щупы измерительных проводов не подсоединены к измеряемой сети, на дисплее может отображаться какое-то значение. Это нормально, и не повлияет на результаты проводимых измерений.
- В режиме измерения переменного тока нажмите SELECT, чтобы активировать фильтр низких частот для снижения помех.
- В режиме измерения переменного тока длительно нажмите PEAK, чтобы отобразить пиковые значения. Время отклика – 1 миллисекунда. Кратковременные нажатия переключают между значениями P-MAX, P-MIN.
- В режиме измерения переменного тока нажмите Hz %, чтобы изменить частоту. Диапазон измерения 40-400 Гц.

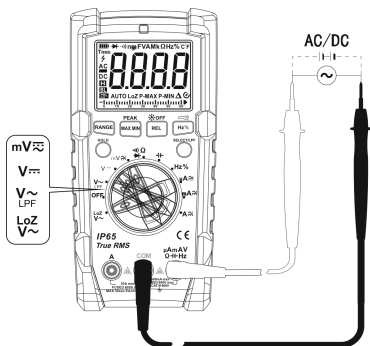


Рис. 3 Измерение напряжения переменного и постоянного тока

7.2 Измерение напряжения переменного тока с низким импедансом (LoZ) (см. рис. 4)

- 1) Установите переключатель на деление $V_{\sim}^{LoZ}$
- 2) Вставьте красный измерительный провод в гнездо « $\mu A m A V \Omega \sim Hz$ », а чёрный в гнездо «COM»
- 3) Подсоедините рабочие концы измерительных проводов к исследуемому контуру, на дисплее отобразится измеренное значение напряжения



- Не измеряйте напряжение выше 600 В, это опасно для жизни и здоровья.
- Перед работой измерьте известное напряжение проверенного источника (например, бытовой розетки) для испытания работы мультиметра.
- После проведения измерений в режиме LoZ сделайте паузу на 3 минуты перед проведением измерений в других режимах.
- Данный режим обеспечивает низкий импеданс для точности измерений.

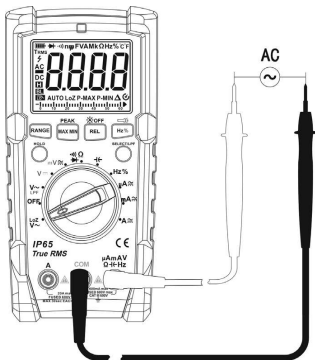


Рис. 4 Измерение напряжения AC в режиме LoZ

7.3 Измерение сопротивления (см. рис. 5)

- 1) Установите переключатель на деление Ω
- 2) Нажмите SELECT, чтобы активировать режим измерения сопротивления.
- 3) Вставьте красный измерительный провод в гнездо $\mu A m A V \Omega \frac{V}{\Omega} \frac{V}{Hz}$, а чёрный в гнездо «COM»
- 4) Подсоедините рабочие концы измерительных проводов к исследуемому контуру, на дисплее отобразится измеренное значение сопротивления



- Если исследуемый резистор открыт или его сопротивление выше диапазона измерения, на экране отобразится OL.
- Тестируемые цепи должны быть отключены от питания, а все конденсаторы разряжены.
- При измерении низкого сопротивления погрешность может составить 0,1-0,2 Ω . Для повышения точности замкните измерительные провода накоротко и используйте функцию относительных измерений REL.
- Если сопротивление измерительных проводов превышает 0,5 Ω , проверьте, не поврежден ли провод и подключен ли он должным образом.
- При измерении высокого сопротивления (более 60 M Ω), возможна задержка отображения данных измерения на дисплее в несколько секунд.

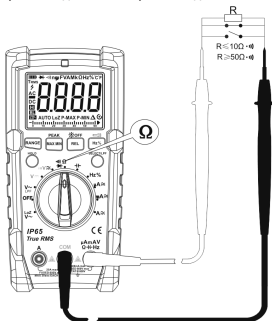


Рис. 5 Измерение сопротивления

7.4 Проверка целостности

- 1) Установите переключатель на деление $\frac{\mu\Omega}{10}$
- 2) Нажмите SELECT, чтобы активировать режим проверки целостности.
- 3) Вставьте красный измерительный провод в гнездо $\frac{\mu AmAVC^{\circ}F}{\Omega Hz}$, а чёрный в гнездо «COM»
- 4) Подсоедините рабочие концы измерительных проводов к исследуемому контуру, на дисплее отобразится измеренное значение сопротивления
- 5) Если сопротивление превышает 100Ω , цепь разорвана, звуковой сигнал не раздается. Если сопротивление $\leq 30\Omega$, звучит непрерывный звуковой сигнал, что означает, что цепь в рабочем состоянии. Если на дисплее появился символ OL, цепь разомкнута



- Тестируемые цепи должны быть отключены от питания, а все конденсаторы разряжены.
- Не превышайте значения более 60В постоянного или 30В переменного тока, чтобы избежать поражения электрическим током.

7.5 Проверка диода (см. рис. 6)

- 1) Установите переключатель на деление $\frac{\mu\Omega}{10}$
- 2) Нажмите SELECT, чтобы активировать режим проверки диода
- 3) Вставьте красный измерительный провод в гнездо $\frac{\mu AmAVC^{\circ}F}{\Omega Hz}$, а чёрный в гнездо «COM»
- 4) Подсоедините красный провод к аноду (+) проверяемого диода, а черный – к его катоду (-)
- 5) Если цепь с обследуемым диодом разомкнута или диод подключен в обратном направлении, то на дисплее будет отображаться «OL». Нормальное значение падения напряжения на кремниевом p-n переходе в режиме прямого тока лежит в пределах 500-800 мВ (0,5-0,8 В)



- Не превышайте значения более 60 В постоянного или 30 В переменного напряжения, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Тестируемые цепи должны быть отключены от питания, а все конденсаторы разряжены.
- Напряжение исследуемого диода – около 3 В.
- Напряжение мультиметра в режиме тестирования диода составляет около 3 В.

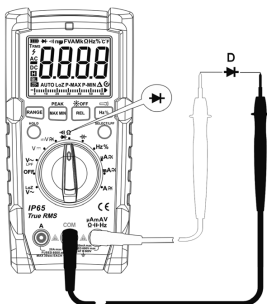


Рис. 6 Проверка диода

7.6 Измерение ёмкости (см. рис. 7)

- 1) Установите переключатель на деление Ω
- 2) Нажмите SELECT, чтобы активировать режим измерения емкости.
- 3) Вставьте красный измерительный провод в гнездо $\mu A m A V \Omega \text{ } ^\circ C \text{ } ^\circ F$, а чёрный в гнездо «COM»
- 4) Подсоедините рабочие концы проводов к выводам проверяемого конденсатора (перед проведением измерений он должен быть полностью разряжен)



- Если измеренная ёмкость замкнута накоротко или ёмкость превышает максимальный диапазон прибора, на дисплее появится «OL». В режиме измерения ёмкости аналоговая шкала не активна.
- Для получения верных показаний при измерении больших значений ёмкости требуется больше времени, возможна задержка в несколько секунд.
- При отсутствии подключенной ёмкости, на дисплее отображается фиксированное значение (внутренняя ёмкость). Для измерения ёмкости небольших значений, эту величину следует вычесть из результата измерения, либо воспользоваться функцией относительных измерений.

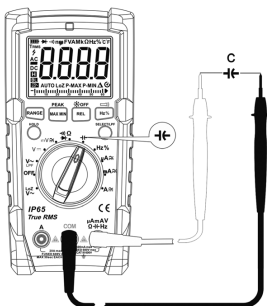


Рис. 7 Измерение ёмкости

7.7 Измерение частоты и коэффициента заполнения (только для переменного тока), (см. рис. 8)

- 1) Установите переключатель на деление Hz %
- 2) Вставьте красный измерительный провод в гнездо $\mu A m A V \Omega \text{ Hz}$, а чёрный в гнездо «COM»
- 3) Подсоедините рабочие концы проводов к тестируемым точкам.
- 4) Нажмите коротко кнопку Hz % или SELECT для переключения между режимом измерения частоты и режимом измерения коэффициента заполнения



- Не превышайте значения более 60 В постоянного или 30 В переменного тока, чтобы избежать поражения электрическим током.

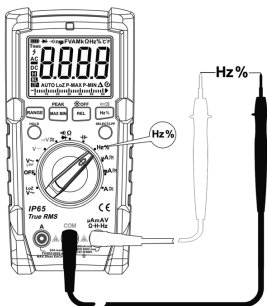


Рис. 8 Измерение частоты и коэффициента заполнения

7.8 Измерение температуры (см. рис. 9)

- 1) Установите переключатель в положение «C° F°»
- 2) Вставьте разъем температурного зонда (термопары типа K) в $\mu A m A V ^\circ C ^\circ F$ и в гнездо COM
- 3) Поместите рабочий конец температурного зонда на измеряемый объект, через несколько секунд значение температуры поверхности объекта в градусах Цельсия появится на LCD-дисплее
- 4) При необходимости нажмите SELECT, чтобы выбрать измерение температуры по Фаренгейту



- Используйте только термопару типа K.
- Для термопары, поставляемой в комплекте прибора, измеряемая температура не должна быть выше 100 °C.
- Если термопара подсоединена неправильно, на дисплее отобразится «OL».

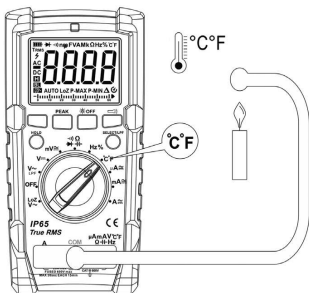


Рис. 9 Измерение температуры

7.9 Измерение силы переменного и постоянного тока (см. рис. 10)

- 1) Установите переключатель в положение $\mu A \approx mA \approx A$
- 2) Нажмите SELECT, чтобы переключиться между AC и DC
- 3) В зависимости от выбранного режима, вставьте красный измерительный щуп в гнездо A или $\mu A mA$, а чёрный в гнездо «COM»
- 4) Последовательно подключите рабочие концы измерительных щупов к исследуемому контуру
- 5) Результаты измерения отразятся на дисплее



- Чтобы предотвратить поражение электрическим током, возгорание или травму пользователя, отключите питание исследуемого контура прежде чем подключать измерительные провода.
- Если диапазон силы измеряемого тока неизвестен заранее, перед проведением измерений установите максимальный диапазон, затем постепенно сокращайте его.
- Гнезда 20 A и $\mu A mA$ снабжены предохранителями. Параллельное подключение измерительных щупов к исследуемым контурам запрещено.
- В режим измерения AC дисплей отображает истинное среднеквадратичное значение.

- При работе с током 10-20 А, каждое измерение должно длиться около 10 секунд (30 секунд максимум). Следующее измерение следует проводить через 15 минут.
- В режиме измерения АС долгое нажатие PEAK позволяет определить пиковое значение. Время отклика составит 1 миллисекунду. Короткое нажатие PEAK позволяет переключаться между минимальным и максимальным пиковыми значениями.
- В режиме измерения АС нажмите кнопку Hz% чтобы вывести на дисплей значение частоты или коэффициента заполнения АС (для частот от 40 Гц до 400 Гц и амплитудном значении не менее 30% измеряемого диапазона).

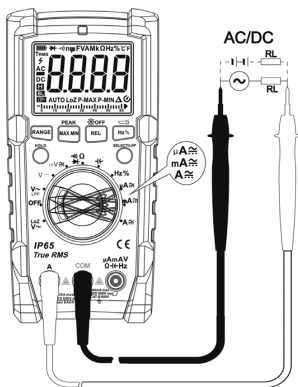


Рис. 10 Измерение силы переменного и постоянного тока

7.10 Прочие функции прибора

Автоматическое отключение

После 15 минут бездействия прибор отключится автоматически. Для включения прибора нажмите любую кнопку. Для блокировки автоотключения поверните переключатель в положение OFF и нажмите с удержанием кнопку SELECT. При включении прибора функция автоотключения будет блокирована. Для активации этой функции перезапустите прибор.

Автоматическая подсветка дисплея

Подсветка дисплея автоматически включается при недостаточной освещенности ($\leq 30\text{-}50$ люкс) и отключается при освещенности > 50 люкс.

Звуковой сигнал

Если напряжение на входе более 600 В и/или ток более 10 А, прибор издает прерывистый звуковой сигнал.

8. Замена батареи и предохранителей (см. рис. 11)

 Заменяйте батарею, как только появился индикатор разряженной батареи. При пониженном напряжении батареи прибор может давать неправильные показания, что может привести к поражению электрическим током или получению травм. Если прибор не используется в течение долгого времени, выньте батарею.

Установка или замена батареи

- 1) Выключите прибор, отсоедините все провода
- 2) Снимите защиту корпуса. Выверните 5 винтов крышки батарейного отсека, снимите крышку, выньте старую батарею и замените ее новой того же типа, соблюдая полярность
- 3) Установите на место крышку отсека и затяните винты

Замена предохранителей

- 1) Для замены сгоревшего предохранителя F1 следуйте инструкции по замене батареи. Предохранитель F1: ($\varnothing 6 \times 32$) мм FF 600mA H 600 В (CE)
- 2) Для замены предохранителя F2 открутите 6 винтов задней панели корпуса, затем снимите панель. Предохранитель F2: ($\varnothing 10 \times 38$) мм FF 11A H 1000 В (CE)

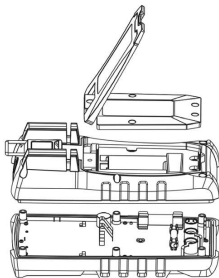


Рис. 11 Замена батареи и предохранителей

9. Технические характеристики

Для обеспечения точности работы температура окружающей среды должна быть в пределах $+18\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +28\text{ }^{\circ}\text{C}$. Если измерения проводятся при температуре ниже $+18\text{ }^{\circ}\text{C}$ или выше $+28\text{ }^{\circ}\text{C}$, следует добавить погрешность температурного коэффициента $= 0,1 \times (\text{заданная точность}) / ^{\circ}\text{C}$.

Параметры измерения напряжения постоянного тока

Пределы измерений	Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.))	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мВ, В
600,0 мВ	0,1 мВ	$\pm(0,007 \cdot U + 3 \text{ е.м.р.})$
6,000 В	0,001 В	$\pm(0,005 \cdot U + 3 \text{ е.м.р.})$
60,00 В	0,01 В	$\pm(0,007 \cdot U + 3 \text{ е.м.р.})$
600,0 В	0,1 В	
Примечание – U - измеренное значение напряжения постоянного тока, мВ, В		

Параметры измерения напряжения переменного тока

Пределы измерений	Частота, Гц	Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.))	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мВ, В
600,0 мВ	от 40 до 400	0,1 мВ	$\pm(0,01 \cdot U + 4 \text{ е.м.р.})$
6,000 В		0,001 В	$\pm(0,007 \cdot U + 3 \text{ е.м.р.})$
60,00 В		0,01 В	$\pm(0,01 \cdot U + 3 \text{ е.м.р.})$
600,0 В		0,1 В	
600,0 В ¹⁾		0,1 В	$\pm(0,02 \cdot U + 5 \text{ е.м.р.})$
600,0 В ²⁾	от 40 до 200	0,1 В	
Примечания: U – измеренное значение напряжения переменного тока, мВ, В; ¹⁾ – в режиме измерений с низким импедансом (LoZ); ²⁾ – в режиме измерений с фильтром нижних частот (LPF)			

После использования функции LoZ сделайте паузу 60 секунд для охлаждения прибора.

Параметры измерения электрического сопротивления постоянному току

Пределы измерений	Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.))	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Ом, кОм, МОм
600,0 Ом	0,1 Ом	$\pm(0,01 \cdot R + 2 \text{ е.м.р.})$
6,000 кОм	0,001 кОм	$\pm(0,008 \cdot R + 2 \text{ е.м.р.})$
60,00 кОм	0,01 кОм	
600,0 кОм	0,1 кОм	
6,000 МОм	0,001 МОм	$\pm(0,012 \cdot R + 3 \text{ е.м.р.})$
60,00 МОм	0,01 МОм	$\pm(0,025 \cdot R + 5 \text{ е.м.р.})$
Примечание – R - измеренное значение электрического сопротивления постоянному току, Ом, кОм, МОм		

Параметры измерения электрической емкости

Пределы измерений	Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.))	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, нФ, мкФ, мФ
6,000 нФ	0,001 нФ	$\pm(0,04 \cdot C + 8 \text{ е.м.р.})$
60,00 нФ	0,01 нФ	$\pm(0,03 \cdot C + 5 \text{ е.м.р.})$
600,0 нФ	0,1 нФ	
6,000 мкФ	0,001 мкФ	
60,00 мкФ	0,01 мкФ	
600,0 мкФ	0,1 мкФ	
6,000 мФ	0,001 мФ	$\pm 0,1 \cdot C$
60,00 мФ	0,01 мФ	
Примечание – C - измеренное значение электрической емкости, нФ, мкФ, мФ		

Параметры измерения частоты

Пределы измерений	Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.))	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности изме- рений, Гц, кГц, МГц
60,00 Гц	0,01 Гц	±(0,001·F+4 е.м.р.)
600,0 Гц	0,1 Гц	
6,000 кГц	0,001 кГц	
60,00 кГц	0,01 кГц	
600,0 кГц	0,1 кГц	
1,000 МГц	0,001 МГц	
Примечания: F – измеренное значение частоты, Гц, кГц, МГц; Нижний предел измерений – 10 Гц		

Параметры измерения температуры с помощью преобразователей термоэлектрических (термопар) по ГОСТ Р 8.585-2001 (термопара типа К)

Предел измерений, °С	Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), °С	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, °С ¹⁾
от -20 до +400	0,1/1	$\pm(0,01 \cdot T + 2)$
Примечания: Т – измеренное значение температуры, °С; ¹⁾ – погрешность нормирована без учета погрешности используемой термопары		

Параметры измерения силы постоянного тока

Пределы измерений	Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.))	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мкА, мА, А
600,0 мкА	0,1 мкА	$\pm(0,008 \cdot I + 3 \text{ е.м.р.})$
6000 мкА	1 мкА	
60,00 мА	0,01 мА	
600,0 мА	0,1 мА	
6,000 А	0,001 А	$\pm(0,01 \cdot I + 3 \text{ е.м.р.})$
20,00 А	0,01 А	$\pm(0,012 \cdot I + 5 \text{ е.м.р.})$
Примечание – I – измеренное значение силы постоянного тока, мкА, мА, А		

Параметры измерения силы переменного тока

Пределы измерений	Частота, Гц	Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.))	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мкА, мА, А
600,0 мкА	от 40 до 400	0,1 мкА	±(0,01·I+3 е.м.р.)
6000 мкА		1 мкА	
60,00 мА		0,01 мА	
600,0 мА		0,1 мА	
6,000 А		0,001 А	±(0,012·I+3 е.м.р.)
20,00 А		0,01 А	±(0,015·I+5 е.м.р.)
Примечание – I - измеренное значение силы переменного тока, мкА, мА, А			

Температурные коэффициенты

Модификация	Температурный коэффициент/°C
RGK DM-40	0,1

Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Максимальное отображаемое значение	6000
Максимальное напряжение между входами мультиметра и землей	600 В (истинное среднеквадратичное значение)
Индикация перегрузки	OL
Защита от перегрузки	PTC-термистор , 600 В
Защита на входе мкА/мА	предохранитель FF 600 mA, 600 В, (Ø6x32 мм)
Защита на входе 20 A	предохранитель FF 11 A H, 1000 В, (Ø10x38 мм)
Выбор диапазона	автоматический/ручной
Отображение полярности	автоматическая индикация

Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздуха, %	от +18 до +28 от 30 до 80
Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздуха, %	от 0 до +40 75 при температуре от 0 до +30 °C 50 при температуре св. +30 до +40 °C
Температура хранения, °C Влажность хранения, %	от -20 до +50 до 80
Класс защиты	IP65
Ударостойкость	выдерживает падение с высоты 2 метра
Рабочая высота над уровнем моря, м	до 2000
Соответствие категории безопасности	CAT III 600 В
Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока, В	9
Питание	1 батарея, 9 В
Габаритные размеры, мм (длина×ширина×высота)	180×87×59
Масса, кг (без батарей)	0,394

10. Гарантийные обязательства

- гарантийный срок составляет 12 месяцев;
- неисправности прибора, возникшие в процессе эксплуатации в течение всего гарантийного срока, будут устранены сервисным центром компании RGK;
- заключение о гарантийном ремонте может быть сделано только после диагностики прибора в сервисном центре компании RGK.

Гарантия не распространяется:

- на батареи, идущие в комплекте с прибором;
- на приборы с механическими повреждениями, вызванными неправильной эксплуатацией или применением некачественных компонентов третьих фирм;
- на приборы с повреждениями компонентов или узлов вследствие попадания на них грязи, песка, жидкостей и т.д.;
- на части, подверженные естественному износу.

Все споры, возникающие в процессе исполнения гарантийных обязательств, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.



www.rgk-tools.com